



# SplitPrecise SP100



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Zasady bezpieczeństwa	4
3. Opis urządzenia	5
4. Montaż i pierwsze uruchomienie	6
5. Praktyczne zastosowanie	7
6. Dane techniczne	8
7. Konserwacja	9
8. Zawartość zestawu	9
GWARANCJA	



## 1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup separatora dla modeli gipsowych SLITPRECISE SP100, jesteśmy pewni, że spełni on wszystkie Twoje potrzeby i zaspokoi Twoje wysokie wymagania.

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami najnowszych standardów przemysłowych, a my gwarantujemy, że będziesz z niego korzystać przez wiele lat.

Jednak niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia i może być szkodliwe dla personelu. Proszę zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Życzymy przyjemnej i owocnej pracy z separatorem do modeli gipsowych SLITPRECISE SP100.

### SYMBOLE:



Ten symbol oznacza obecność wysokiego napięcia podczas pracy urządzenia.



Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wymogi dyrektyw dotyczących niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej, a także do norm zharmonizowanych z nimi.



## 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Poniższe instrukcje muszą być przestrzegane, aby uniknąć obrażeń personelu lub uszkodzenia sprzętu.

- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osobę, która nie zapoznała się z instrukcją;
- Przed włączeniem wtyczki do kontaktu należy sprawdzić czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu robocznemu urządzenia. W przypadku rozbieżności, skonsultować się ze specjalistą;
- w żadnym wypadku nie wolno ingerować w konstrukcję urządzenia;
- naklejki informacyjne muszą być utrzymywane w dobrym stanie tak aby były one czytelne; nie powinny być usunięte!
- urządzenie nie może być używane w przypadku uszkodzenia, może to spowodować zranienie pracowników;
- utrzymać kable z dala od źródła ciepła, oleju i ostrych przedmiotów; nie trzymać urządzenia za kabel podczas przenoszenia.
- wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z kontaktu przed każdym czyszczeniem lub konserwacją.
- Części zamienne, które nie są zalecane przez producenta nie mogą być używane!
- zachować od upadku i uderzenia.

### UWAGA!

Należy korzystać z urządzenia zgodnie z procedurami wskazanymi przez producenta!

### 3. OPIS URZĄDZENIA

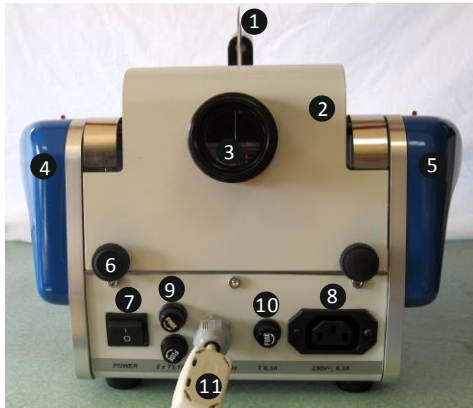

1. Laser Liniowy;
2. Osłona;
3. Złączka do węża zasysającego.
4. Prawa pokrywa z czujnikiem;
5. Lewa pokrywa z czujnikiem;
6. Śruba radetkowana;
7. Włącznik;
8. Wtyczka do zasilania wyciągu;
9. Bezpieczniki 3,15A/250V
10. Bezpiecznik 6,3A/250V
11. Kabel zasilający;



#### 4. MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

##### WYPAKOWANIE

- Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania;
- Upewnij się, że napięcie zasilania wynosi  $\sim 230V$  oraz sprawdzić uziemienie styku.

##### PODŁĄCZANIE

- Włącznik zasilania sieciowego znajduje się po lewej stronie tylnego panelu. Poniżej znajduje się opis POWER. Umieść urządzenie w taki sposób, żeby umożliwić jego łatwe włączenie i wyłączenie zarówno głównego przełącznika jak i wtyczki.
- Kabel zasilający wyciąg należy podłączyć do gniazda z opisem  $230V\sim/6.3A$ ;
- Sprawdź prawidłowość podłączenia kabla zasilającego wyciąg.

##### MONTAŻ TARCZ

- Przed instalacją tarczy, upewnij się, że kabel sieciowy jest odłączony od gniazda.
- Usuń zabezpieczenie wyciągu poprzez odkręcenie zaślepki (pozycja 6).
- Za pomocą kluczy o rozmiarach 19 i 4 poluzuj uchwyt tarczy.
- Zamontuj, a następnie dokręć śruby.



## 5. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Umieść formę gipsową na powierzchni roboczej, utrzymując ją w pozycji pionowej po obu stronach.

Stosując marker laserowy, określ miejsce cięcia po stronie przeciwnej do nacięcia.

Płyta będzie opuszczana tylko „na dwie ręce“ umieszczone w odpowiednich miejscach na pokrywach urządzenia w którym zainstalowane są czujniki.

Właściwa pozycja rąk określona jest odpowiednimi diodami. Ponadto, konieczne jest, aby naciskać na powierzchnię roboczą ku dołowi, w celu włączenia przełącznika mechanicznego który uruchamia silnik.

W tym samym czasie, kiedy tarcza obraca się, włącza się zasilanie gniazda dla wyciągu. Jeżeli jest podłączony wyciąg - będzie działać tylko w czasie cięcia.

Wcisnąć modelu w dół, powoli, w celu przeprowadzenia cięcia na powierzchni roboczej.

### **UWAGA!**

Zawsze podłącz wyciąg lub odkurzacz z urządzeniem (pozycja 3), w celu uniknięcia nadmiernego pylenia!



## 6. DANE TECHNICZNE

1. Zasilanie elektryczne	~230 V, ±10%, 50/60Hz
2. Pobór Mocy	200 W
3. Kategoria ochrony	II
4. Rozmiar Tarczy Diamentowej	Φ85mm X 12mm
5. Szybkość rotacji tarczy	10000 – 12000 rpm
6. Grubość cięcia	0,3 mm
7. Gabaryty:	
7.1. Szerokość	300 mm
7.2. Długość	330 mm
7.3. Wysokość	240 mm
8. Waga modelu	9,3 kg
9. Temperatura pracy	5°C - 40°C
10. Klasa Lasera	3A
11. Poziom zanieczyszczenia środowiska	2
12. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania w normalnych pomieszczeniach do 2000 m wysokości nad poziomem morza.	
13. Maksymalna wilgotność względna powietrza powinna wynosić 80% w temperaturze do 31 ° C, maleje liniowo do 50% wilgotności względnej - w temperaturze 40 ° C.	





## 7. KONSERWACJA

Czyść tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką (bez rozpuszczalników!).

Należy unikać umieszczania obiektów na korpusie urządzenia.

Wymieniaj tylko i wyłącznie na poniższe bezpieczniki:

3,15A; 250 V (klasa T)

6,3A; 250 V (klasa T)

Zezwala się na naprawę urządzenia tylko i wyłącznie serwisowi wskazanemu przez Producenta !

Przenoszenie oraz transport urządzenia powinno odbywać się w pozycji poziomej – pozycja w jakiej urządzenie stoi przygotowane do pracy.

## 8. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Urządzenie <b>SP100</b>	1 szt
2. Tarcza Diamentowa	1 szt
3. Bezpieczniki	
T 3,15A/250V	2 szt
T 6,3A/250V	1 szt
4. Instrukcja obsługi	1 szt

**PRODUCENT:** "VOP" Ltd.  
2140 IZ "Microelectronica"  
Botevgrad, Bulgaria  
Tel. 0723 66303  
Tel./Fax 0723 66304

**PRZEDSTAWICIEL:**

**HOLTRADE EKSPORT – IMPORT MARIA DEJA**  
ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno

**Tel. 22-750-40-70, 600-919-111**



"VOP" Ltd.  
Mikroelektronika  
2140 Botevgrad  
Tel. 0723 66303  
Tel./Fax 0723 6304

## Slit Precise SP100

### KARTA GWARANCYJNA

"VOP" Ltd. gwarantuje konsumentowi prawidłowe działania wszystkich części i materiałów, w tym produkcie w okresie 12 miesięcy od dnia jego zakupu.

W tym okresie VOP Ltd. lub jej autoryzowani przedstawiciele naprawią na własny rachunek wszystkie wady, które mogą pojawić się podczas normalnej pracy urządzenia.

Wad powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, magazynowania i manipulacji produktem lub na skutek awarii zasilania elektrycznego są naprawiane na rachunku klienta.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli próbuje się naprawiać urządzenia przez osoby nieupoważnione przez producenta.

MANAGER of "VOP" Ltd.

Serial Number \_\_\_\_\_

Invoice number \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

CLIENT:

Serial Number \_\_\_\_\_

Invoice number \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Voucher Manufacturer