



NUOVA A.S.A.V. snc

**PODRĘCZNIK OBSŁUGI I KONSERWACJI
OBCINARKA DO MODELI
TRIMMER SW 1200 SD 1200**

Zachowaj tę instrukcję

[Wpisz tekst]

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158



BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj i przechowuj te instrukcje.

Uwaga: Użycie narzędzi elektrycznych i kontakt z energią elektryczną, stwarza ryzyko pożaru, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

Zapoznaj się i przestrzegaj tych wskazówek przed uruchomieniem urządzenia oraz przechowuj niniejszą instrukcję.

1. Utrzymuj porządek miejsca pracy: zanieczyszczenia w miejscu pracy mogą spowodować wypadki.
2. Warunki środowiskowe: Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach mokrych lub wilgotnych. Należy zapewnić dobre oświetlenie. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazu.
3. Unikaj elektryfikacji: Unikaj kontaktu z uziemionymi obiektami, jak np. rury, grzejniki, lodówki.
4. Trzymaj z dala od dzieci: Nie pozwól osobom trzecim dotykać urządzenia lub kabla, należy przechowywać je z dala od miejsca pracy.
5. Umieść swoje urządzenie w bezpiecznym miejscu: Umieść urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie przeciążaj urządzenia: Będziesz pracować lepiej i bezpieczniej używając mocy podanej na tabliczce znamionowej.
7. Wybór narzędzia: Nie stosować elektronarzędzi o niskiej mocy i akcesoriów o dużej mocy. Nie należy używać narzędzi do pracy i celów, dla których nie zostały zaprojektowane.
8. Ubrania robocze: Podczas pracy, zawsze ubieraj się odpowiednio, unikaj stosowania luźnych lub zbyt dużych ubrań.
9. Okulary ochronne: Zawsze należy używać okularów ochronnych. Jeżeli podczas pracy powstaje pył, użyj maski.
10. Należy zwrócić uwagę na kabel: Nie podnoś urządzenia za kabel i nie wyciągaj wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel zasilający. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
11. Zamocuj części przeznaczone do pracy: Upewnij się, że części są przymocowane i stałe. Podczas pracy, zawsze obsługuj urządzenie obiema rękami.
12. Należy unikać niebezpiecznych miejsc: Pamiętaj, aby ustawić urządzenie w bezpiecznym, stabilnym miejscu, w celu utrzymania właściwej równowagi.
13. Zadbaj o swoje narzędzia: Aby pracować w sposób bezpieczny, ostrz i czyść narzędzia, wykonując następujące zalecenia dotyczące konserwacji i wymiany zużytych narzędzi. Często kontroluj przewody i, w przypadku uszkodzeń oddaj do naprawy wykwalifikowanej osobie. Regularnie sprawdzaj przedłużacze i zmieniaj je, jeśli są uszkodzone, muszą być suche i czyste.
14. Zmiana narzędzi roboczych: Przed naprawą lub wymianą narzędzia (na przykład ostrze piły lub zużyte narzędzia), zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
15. Nie zostawiaj kluczy naprawczych na urządzeniu: Przed użyciem narzędzia należy sprawdzić czy klucze używane do naprawy zostały zabrane.
16. Unikaj przypadkowego uruchomienia: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilania należy zawsze upewnić się, że przełącznik jest wyłączony.
17. Nie używać urządzenia w otwartych miejscach: Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń oraz w dobrze oświetlonym miejscu.
18. Zawsze zwracać uwagę podczas pracy: Podczas pracy nie należy się rozpraszać. Brak uwagi może spowodować wypadek. W obecności innych ludzi w miejscu pracy, zaleca się utrzymanie odpowiedniej odległości od operatora i urządzenia, w celu uniknięcia niepożądanego kontaktu z częściami maszyn w ruchu lub opiłkami powstającymi podczas cięcia.
19. Zawsze należy sprawdzić uważnie czy urządzenie nie jest uszkodzone: Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić wydajność i działanie urządzeń bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby wymienić uszkodzone części. Sprawdź wydajność ruchomych części, czy nie posiadają części zacięgniętych lub uszkodzonych oraz czy wszystkie inne części są poprawnie złożone i spełniają wszystkie optymalne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie jednostki. Urządzenia bezpieczeństwa lub uszkodzone części muszą być naprawione lub wymienione przez Pomoc Techniczną, jeśli nie zaznaczono inaczej w podręczniku użycia i konserwacji.
20. Uwaga: Dla własnego bezpieczeństwa używaj tylko narzędzi i akcesoriów wskazanych do użytku lub oferowanych w odpowiednich katalogach. Zastosowanie innych akcesoriów i narzędzi nie wskazanych do użytku lub w katalogu, może spowodować wypadek.
21. Wykwalifikowany personel do wymiany narzędzia: zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis pomocy.

PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

NUOVA A.S.A.V. S.N.C. DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU I PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PODRĘCZNIKA. ZNAJDZIESZ W NIM WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DO PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z ZAKUPIONEGO URZĄDZENIA, UŻYTKOWNIK JEST ZATEM ZOBOWIĄZANY DO PRZECZYTANIA I PRZESTRZEGANIA TYCH INSTRUKCJI.

PONADTO, NINIEJSZA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ TRZYMANA W ODPOWIEDNIM MIEJSCU ŁATWO DOSTĘPNYM W RAZIE POTRZEBY.

ZAWARTOŚĆ TEGO PODRĘCZNIKA MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA BEZ WYPOWIEDZENIA LUB ZOBOWIĄZAŃ, W CELU WŁĄCZENIA ZMIAN I USPRAWNIEŃ JUŻ DOSTARCZONYCH JEDNOSTEK.

ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA LUB TŁUMACZENIA DOWOLNYCH CZĘŚCI TEGO PODRĘCZNIKA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA.

NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO INNYCH CELÓW NIŻ TE PLANOWANE.

W PRZYPADKU RÓZDNIÓRKI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU, W KTÓRYM OPERACJA TA JEST PRZEPROWADZANA.

SPIS TREŚCI

- 1.0 DANE TECHNICZNE
- 2.0 KONTROLA URZĄDZENIA
- 3.0 OGÓLNE INFORMACJE O SPRZĘCIE
- 4.0 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
 - 4.1 INSTALACJA
 - 4.2 PODŁĄCZENIE WODY
 - 4.3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
 - 4.4 PODŁĄCZENIE WYCIĄGU
- 5.0 POSTĘPOWANIE
- 6.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ
- 7.0 OKRESOWA KONSERWACJA PRZEZ OPERATORA:
 - 7.1 PRZEWÓD ZASILANIA
 - 7.2 CZYSZCZENIE

[Wpisz tekst]



- 7.3 WYMIANA TARCZY
- 8.0 PROBLEMY-ROZWIĄZANIA
- 9.0 AKCESORIA
- 9.1 AKCESORIA
- 9.2 DODATKOWE AKCESORIA
- 10.0 ZAŁĄCZNIKI
- 10.1 RYSUNEK i lista części zamiennych
- 10.2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- 10.3 GWARANCJA

DANE TECHNICZNE

OPIS	JEDNOSTKA MIARY	220 V	110 V
SILNIK		FAZA	FAZA
MOC	WATT	1200	2400
PRĘDKOŚĆ SILNIKA	RPM.	1400	1400
WYMIARY	mm	340x440x350	340x440x350
WAGA	KG	24	24

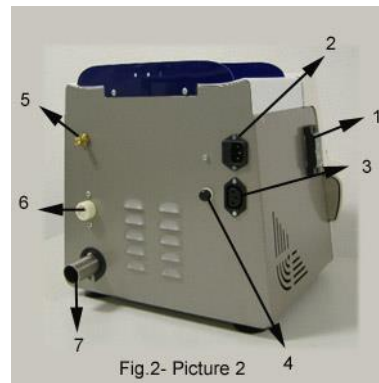
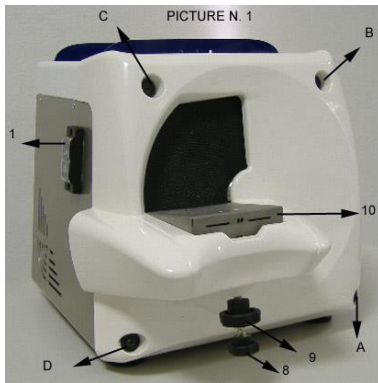


Fig.2- Picture 2

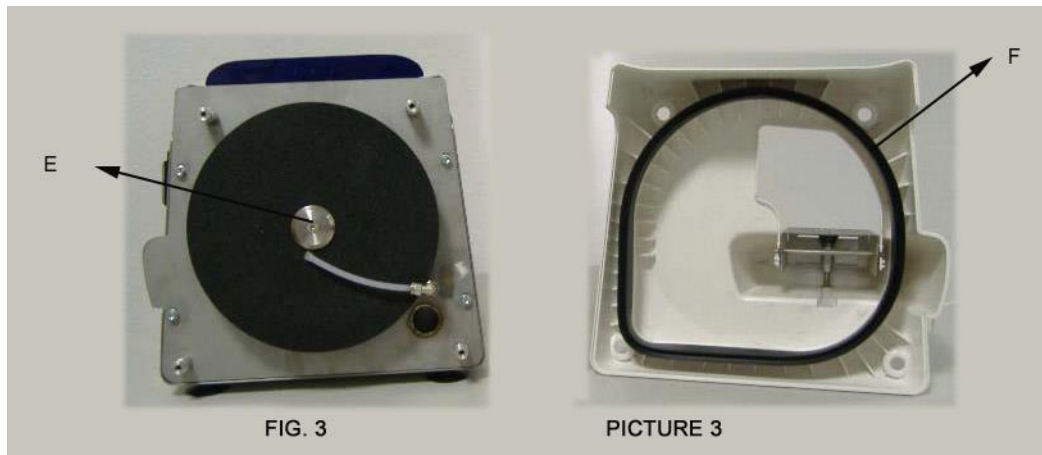


FIG. 3

PICTURE 3

2.0 KONTROLA URZĄDZENIA

1 włącznik: uruchamia zasilanie urządzenia, i jest wyposażony w przekaźnik, który zatrzymuje urządzenie w przypadku przeciążenia.

2 gniazdo bezpiecznika: zawiera główny bezpiecznik, który chroni silnik.

3 gniazdo wyciągu

4 uchwyt bezpiecznika: zawiera bezpiecznik, który chroni układ ssący podczas użytkowania.

5 Zawór chłodzenia przepływu wody

6 podłączenie wody

7 rura spustowa

8 regulator nachylenia blatu.

9 nakrętka blokady regulatora nachylenia blatu N.8

[Wpisz tekst]



A-B-C-D śruby mocujące przednią obudowę

10 stolik roboczy

3.0 OGÓLNE INFORMACJE O SPRZĘCIE

Urządzenie składa się z metalowo-epoksydowej obudowy, wewnątrz której do ramy zamocowany jest silnik oraz wszystkie elektryczne i hydrauliczne części systemu.

Tarcza jest wsparta na plastikowej formie, która obraca się razem z silnikiem.

Przednia obudowa mocowana jest do wewnętrznej ramy wykonanej z płyty stali nierdzewnej za pomocą 4 śrub. Obudowa posiada otwory na śruby oraz wbudowany stolik roboczy z możliwością zmiany nachylenia.

UWAGA: TARCZE KARBORUNDOWE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE PRZEZ OKRES TRZECH LAT (JAK WSKAZUJE ROZPORZĄDZENIE FEPA), ALE DO INNYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA NIE MA OGRANICZENIA CZASOWEGO.

UWAGA: TARCZA KARBORUNDOWA LUB DIAMENTOWA JEST JEDYNĄ CZĘŚCIĄ, KTÓRA MUSI BYĆ TRAKTOWANA ZE SZCZEGÓLNA STARANNOŚCIĄ. PODCZAS PRACU STARAJ SIĘ TRZYMAC RĘCE JAK NAJDALEJ OD PRACUJĄCEJ TARCZY, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO STARCIA LUB OBCIĘCIA RĄK LUB INNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W KONTAKT Z TARCZĄ.

PODCZAS NORMALNEGO UŻYTKOWANIA TARCZA KARBORUNDOWA SIĘ ŚCIERA I STAJE SIĘ CORAZ CIEŃSZA. GRANICA MAKSYMALNEGO ZUŻYCIA TARCZY WYNOŚI 1 MM Z KAŻDEJ STRONY. ZAWSZE JĄ SPRAWDZAJ. GDY GRUBOŚĆ SPADNIE PONIŻEJ 5 MM NALEŻY OBOWIĄZKOWO JĄ WYMIENIĆ ABY ZAPOBIEC ZŁAMANIU TARCZY.

4.0 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

4.1 INSTALACJA

Wyjąć urządzenie z opakowania wyciągając je przez górny otwór.

Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części są nienaruszone. Jeśli tak nie jest, niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Postaw urządzenie na stabilnym podłożu w dobrze oświetlonym i suchym miejscu, pozostawiając co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni po obu stronach.

Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

NIE NALEŻY wyrzucać opakowania, lecz zachować je do ewentualnej przesyłki/transportu.

4.2 PODŁĄCZENIE WODY DO SW1200

Urządzenie wyposażone jest w rurkę do wody doczepianą do gwintowanego podłączenia (cz. 6 w Pict: 0.2) z tyłu urządzenia. Podłącz rurę spustową do stalowej rurki spustowej, znajdującej się z tyłu urządzenia (cz. 7 Pict.2). Radzimy użyć zacisku ze śrubką.

4.3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej zgadza się z napięciem w sieci i dołączonym przewodem.

Podłącz kabel elektryczny z wtyczką do właściwego gniazda w jednostce sterującej. Wykonaj tę operację przy wyłączonym przełączniku głównym.

Główne podłączenie zasilania musi być przeprowadzane zgodnie z instrukcją.

Producent NUOVA ASAV nie jest odpowiedzialny za podłączenia.

Dostarczony jest kabel zasilający H05 z odpowiednią sekcją odpowiednią dla najwyższego poboru mocy (wskazany w danych technicznych).

Przewód zasilający o długości 2 m. W przypadku zastosowania przedłużacza upewnij się, że:

- Sekcja kabla pasuje do jego długości. Sekcja ma być prawie taka sama jak przewód łączący.

- Umiejscowienie przewodu nie jest uszkodzone.

- Miejsce przyłączenia do zasilania sieciowego gwarantuje obecność wszystkich niezbędnych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4,4 PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA SSĄCEGO - SD1200

W przypadku korzystania z obcinarki na sucho konieczne jest, aby zastosować wyciąg, który musi być podłączony do rurki spustowej (n.7 rys. 7. 2). Podłącz kabel zasilający zespołu ssania do gniazda z tyłu obcinarki (n. 3 pict. 3).

5.0 POSTĘPOWANIE

Zachowaj opakowanie urządzenia, które może być przydatne w przypadku gdy trzeba będzie przenieść je na inne miejsce pracy. W tym przypadku postępuj zgodnie z zaleceniami poniżej:

A) Wyłącz urządzenie, odłącz kabel elektryczny z urządzenia.

B) Umieść aparat wraz z akcesoriami, oddzielnie, w opakowaniu z miękkiego materiału odpornego na wstrząsy.

C) Włóż instrukcję użytkownika i podręcznik obsługi do opakowania i zamknij karton.

6.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

[Wpisz tekst]



Operator podczas pracy musi stać przodem do urządzenia i trzymać model roboczy obiema rękami. Jeśli tarcza karborundowa nie trnie, nie należy wywierać większej siły na model, tylko wymienić tarczę na nową.
Stosować środki ochrony rękawice i okulary. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac upewnić się, że wszystkie części maszyny są nienaruszone i funkcjonują prawidłowo.

Aby korzystać z urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

- 1) Sprawdź kąt nachylenia stolika roboczego (n. 10 z Pict. 1). Zalecane wartości znajdują się na przedniej części stolika.
 - 2) Aby uruchomić urządzenie naciśnij włącznik zasilania (n. 1 Pict.1) umieszczony po prawej stronie.
 - 3) Upewnij się, że pracuje układ ssący (model SD1200) i zasilający w wodę tarczę karborundową (MODEL SW1200). W tym przypadku podłącz dopływ wody do tylnego zaworu (n.5 Pict. 2)
 - 4) Połóż model na stoliku roboczym i dociśnij do tarczy.
 - 5) Gdy zakończysz pracę, wyłącz urządzenie (cz. 1 Pict. 1).
- WAŻNE: JEŻELI dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana, urządzenie zatrzyma się. Aby ponownie je uruchomić musisz powtórzyć procedurę określoną w punkcie 2 niniejszego rozdziału.

7.0 OKRESOWA KONSERWACJA PRZEZ OPERATORA

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane dopiero po odłączeniu urządzenia od zasilania.

7.1 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Okresowo należy sprawdzać stan kabla zasilającego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez wykwalifikowanych pracowników.

7.2 CZYSZCZENIE

Do czyszczenia zewnętrznych części należy używać suchej lub zwilżonej wodą szmatki. Nie używać rozpuszczalników ani żrących płynów.

WAŻNE: Czyszczenie może być wykonane po odłączeniu urządzenia od sieci.

7.3 WYMIANA TARCZY

Aby uzyskać dostęp do tarczy, należy odkręcić 4 śruby (ABCD z pict.1) i zdjąć plastikową obudowę. Odkręcić śrubę (Szczegóły E Rys. 3) i wyjąć tarczę. Zainstaluj nową tarczę, a następnie oczyść przednią uszczelkę (F Pict.3).

8.0 PROBLEMY - PRZYCZYNY – ROZWIĄZANIA

Wszelkie czynności mogą być przeprowadzane dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci. Nie przeprowadzaj konserwacji, regulacji lub naprawy oraz czynności nie wymienionych w tym PODRĘCZNIKU OBSŁUGI. W razie potrzeby zadzwoń do naszej Pomocy Technicznej.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ	ENERGIA ELEKTRYCZNA NIE DOCIERA DO JEDNOSTKI,	SPRAWDŹ CZY KABEL ŁĄCZĄCY URZĄDZENIE I ZASILANIE JEST PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONY W DANYCH PUNKTACH
URZĄDZENIE DZIAŁA, ALE UKŁAD SSĄCY NIE URUCHAMIA SIĘ	ENERGIA ELEKTRYCZNA NIE DOCIERA DO JEDNOSTKI SSĄCEJ BEZPIECZNIK JEST SPALONY	SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE POMIĘDZY OBCINARKĄ A URZĄDZENIEM SSĄCYM. SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNICH WYJŚĆ. - SPRAWDŹ BEZPIECZNIK
PODCZAS PRACY OBCINARKI WODA NIE DOCIERA DO TARCZY	-PODŁĄCZENIE WODY JEST ZATKANE LUB ZAGIĘTE. -POŁĄCZENIE JEST ZAMKNIĘTE - ELEKTROZAWÓR NIE DZIAŁA	SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE WODY -SPRAWDŹ PRZEPŁYW ZAWORU - ZASTĄP ELEKTROZAWÓR (SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM)
URZĄDZENIE SSĄCE DZIAŁA, ALE NIE WYCIĄGA POWSTAJĄCEGO KURZU	- FILTR SSĄCY JEST BRUDNY ALBO PRZEPEŁNIONY	OCZYŚĆ LUB WYMIEN FILTR

9.0 AKCESORIA

9.1 AKCESORIA DOŁĄCZONE:

- Przewód elektryczny z wyjściem EN 60320-C13 i wtyczką SCHUKO EEC7-SSVII
- 4 mm klucz ALLEN
- 5 mm klucz ALLEN
- bezpiecznik 6.3 A (zapasowa część)

[Wpisz tekst]



- wtyczka do kabla urządzenia ssącego
- rurka 30
- rurka do podłączenia wody o długości 1,5 MT

9.2 AKCESORIA OPCJONALNE:


- SD001 tarcza diamentowa
- SW001 tarcza karborundowa

10.0 ZAŁĄCZNIKI

10.1 RYSUNEK MONTAŻOWY I WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH



SW1200 / SD1200
TAV. 01 — TABLE 01

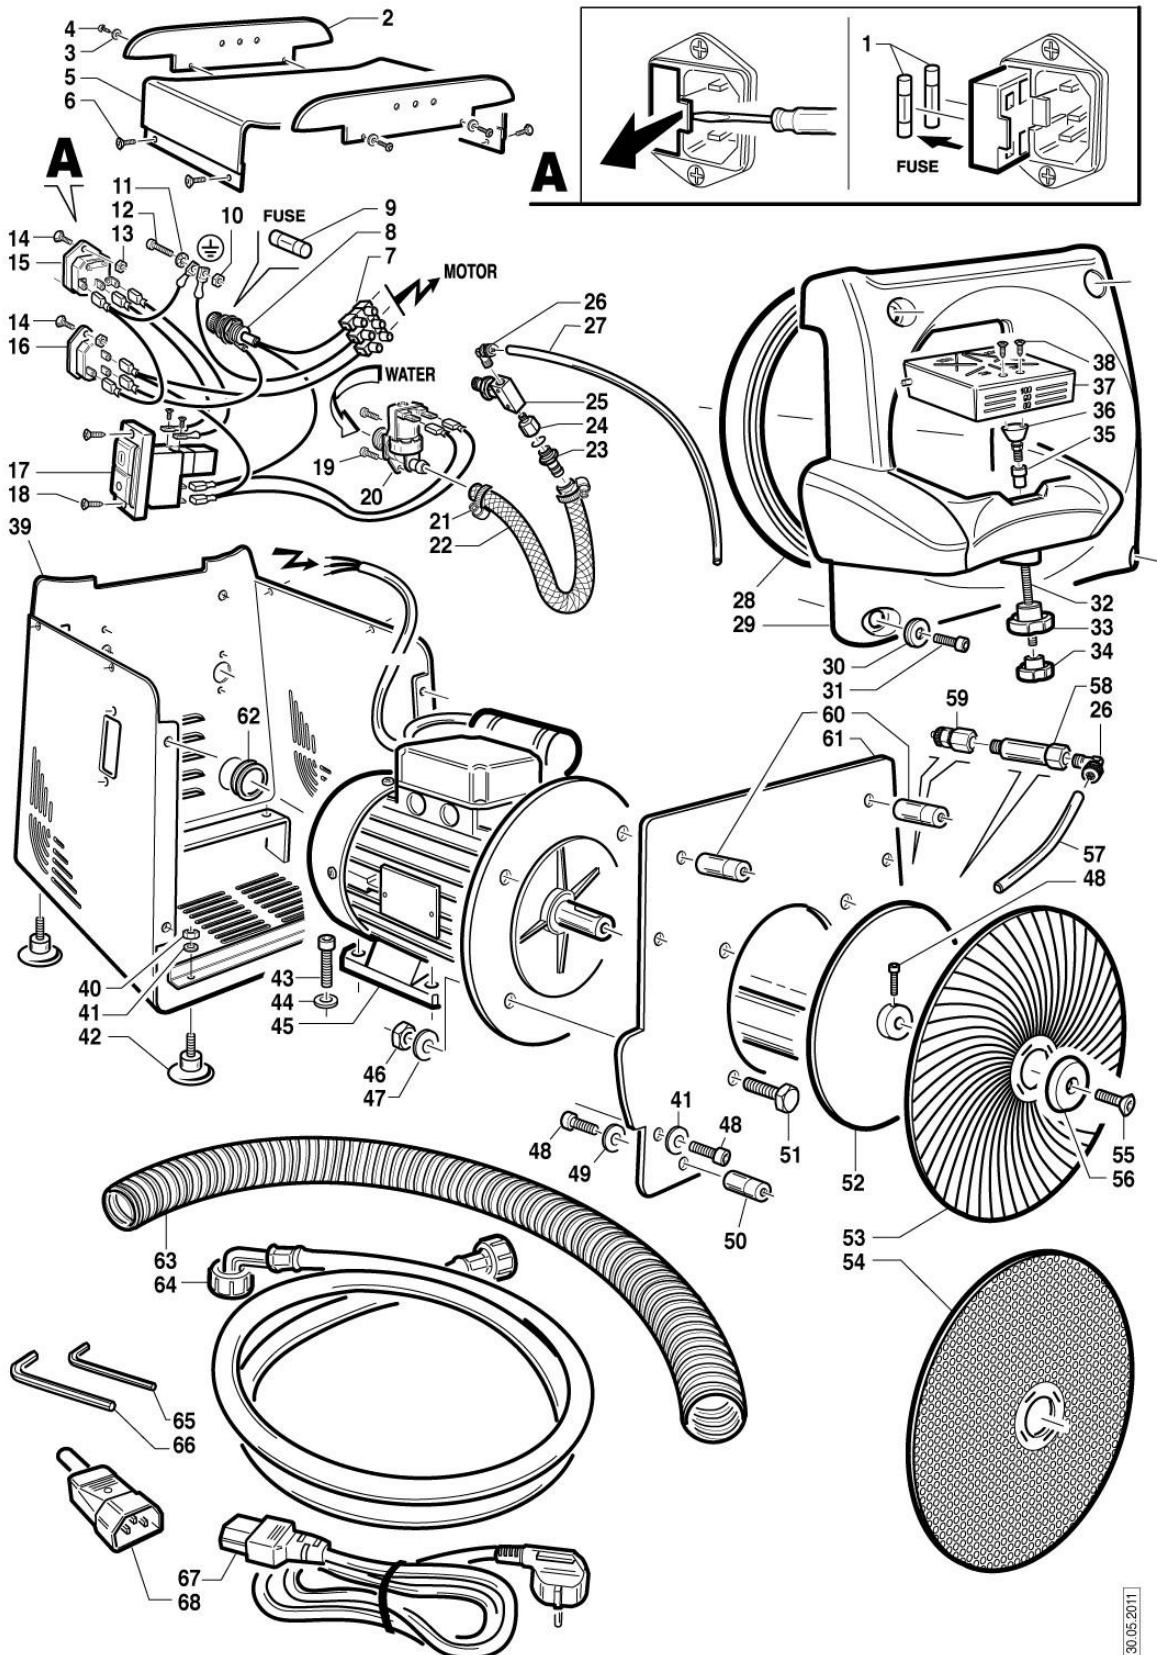

30.05.2011



[Wpisz tekst]

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158



SW1200 / SD1200
LISTA PARTICOLARI — SPARE PARTS

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE-CODE	Q.TY
1	FUSIBILE	FUSE 5 x 20 - 6,3 A	UFV63A5200	2
2	ALETTA	FIN	SWPIN	2
3	RONDELLA	WASHER Ø 3 mm	URONFO3800	4
4	VITE	SCREW M3 x 8 mm	UVITTBCE	4
5	COPERCHIO	COVER	SWCOPSUP	1
6	VITE	SCREW M4 x 12 - TSTC	UVITTSTC412	4
7	MORSETTIERA	TERMINAL	UMOX3F3.1	1
8	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER	UPORTFU520	1
9	FUSIBILE	FUSE 5 x 20 - 12 A	UFV12A5200	1
10	DADO	NUT M4	UDAD400000	1
11	RONDELLA	WASHER	URONDENT04	1
12	VITE	SCREW M4 x 12	UVITBR0412	1
13	DADO	NUT M3	UDAD300000	4
14	VITE	SCREW M3x8	UVITSPTC38	4
15	SPINA DA PANNELLO	PANEL PLUG	USPIDINC01	1
16	PRESA DA PANNELLO	PANEL SOCKET	UPRPA67500	1
17	INTERRUTTORE CON RELE'	SWITH WITH RELAY	SWINT20A0	1
18	VITE AUTOFILETTANTE	TAPPING SCREW 3,9 x 13 mm	UVITAU3913	2
19	VITE	SCREW M4 x 6 mm	UVITTBTC46	2
20	ELETTROVALVOLA	ELECTRO VALVE 220V	SWELVA220V	1
21	FASCETTA	CLAMP	UFASC1525	2
22	TUBO	PIPE Ø 10 x 15 mm	UTUB1015	1
23	RACCORDO GOMMA	PIPE JOINT Ø 10	SWRAC1412	1
24	RIDUZIONE	ADAPTER	SWRID1814	1
25	REGOLATORE	REGULATOR	SWREGOL	1
26	RACCORDO L	L - JOINT	SWRAC6418	2
27	TUBO COLLEGAMENTO 6X1	HOSE CONNECTION	SWRIL61430	1
28	GUARNIZIONE	GASKET	SWG923	1
29	SCocca FRONTALE PLASTICA	PLASTIC FRONT BODY	SWFRONT9002	1
30	RONDELLA	WASHER F6 - Ø 20	SWRON620	4
31	VITE BRUGOLA	ALLEN SCREW M6 - INOX	UVITBRI6160	4
32	VITE REGOLAZIONE	ADJUSTMENT SCREW	SWREG892	1
33	GHIERA BLOCCO REGOLAZIONE	LOCK NUT SET	SWGHI408	1
34	GHIERA REGOLAZIONE	ADJUSTMENT NUT	SWPOM308	1
35	GIUNZIONE	JOINT	SWGIUALL8	1
36	SUPPORTO GIREVOLE	SWIVEL SUPPORT	SWSUPGIR308	1
37	PIANO LAVORO INOX	STAINLESS STEEL WORK TOP	SWPILAVIN	1
38	VITE AUTOFILETTANTE	TAPPING SCREW 2,9 x 9,5	UVITAUTSP2995	2
39	CARTER VERNICIATO	PAINTED COVER	SWCARTER01	1
40	DADO	NUT M6	UDAD600000	4
41	RONDELLA	WASHER F6	URONFO6000	4
42	PIEDE IN GOMMA	RUBBER FOOT	VB2PIEGO4520	4
43	VITE	SCREW M8 x 22	UVITBR822	2
44	RONDELLA	WASHER F8	URONFO8	2
45	MOTORE	MOTOR 220V	SWMOT220	1
46	DADO	NUT M10 - INOX	UDADI10	4
47	RONDELLA	WASHER F10 - INOX	URONIFO10	4
48	VITE BRUGOLA	ALLEN SCREW M6	UVITBR6160	8
49	RONDELLA	WASHER F6 - Ø18	URONFO618	4
50	DISTANZIALE - B	SPACER - B	SWDIST-B	2
51	VITE	SCREW M10	UVITTEI1030	4
52	SUPPORTO DISCO	DISK SUPPORT	SWSUPDIS	1
53	DISCO ABRASIVO BAKELITE	CORBORUNDUM DISK	SW001	1
54	DISCO ABRASIVO DIAMANTATO	DIAMOND DISK	SD001	1
55	VITE FERMADISCO	DISK STOP SCREW	UVITSVCAVI625	1
56	RONDELLA FERMADISCO	DISK STOP WASHER	SWRONI43	1
57	TUBO DOCCIA	PIPE	SWTUDOC	1
58	DISTANZIALE DOCCIA	PIPE SPACER	SWDISDO1842	1
59	RACCORDO TUBO	PIPE JOINT 6 x 1	SWRAC6418	1
60	DISTANZIALE - A	SPACER - A	SWDIST-A	2
61	PIATTO SUPPORTO MOTORE	MOTOR SUPPORT	SWSUPMOT	1
62	PROFILO IN GOMMA	RUBBER GASKET	SWPROFGOM	1
63	TUBO SCARICO	DRAIN PIPE	SWTUCOR30	1
64	TUBO CARICO	LOAD PIPE	SWTUAL3/4	1
65	CHIAVE BRUGOLA	ALLEN WRENCH 4 mm	UCHBR40000	1
66	CHIAVE BRUGOLA	ALLEN WRENCH 5 mm	UCHBR50000	1
67	CAVO ALIMENTAZIONE	POWER CABLE 220V	UCAVAL2200	1
68	PRESA PER ASPIRATORE	SUCTION SOCKET	UPREMA1000	1



10.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

my
NUOVA A.S.A.V. SNC
VIA DELL'INDUSTRIA, 44
42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

OBCINARKI DO MODELI
TRIMMER SW1200 I SD1200,

których ta deklaracja dotyczy są zgodne z ustaleniami w dyrektywach:

Dyrektywa 2004/108 i późniejsze modyfikacje (EMC)
Dyrektywa 2006/95 i późniejsze modyfikacje (niskie napięcie LTV)

CAVRIAGO (RE) 02/04/2011

NUOVA A.S.A.V. S.N.C.
di Leoni Franco e Millo
Via Industria, 44
42025 CAVRIAGO (RE) ITALY
Tel. 0522 41910350
Fax 0522 41910350

.....
(LeoniFranco)

11.0 OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

OGRANICZONA GWARANCJA: NUOVA A.S.A.V. snc (NA) gwarantuje, że **OBCINARKI DO MODELI TRIMMER SW1200 I SD1200** sterowane przez silnik elektryczny jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez 5 lat od daty zakupu.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy gdy produkt został kupiony od N.A. lub od autoryzowanych sprzedawców.

Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli produkt używano w nielegalny sposób, jeśli został zmieniony, zmiany lub naprawy zostały wykonane przez nieautoryzowane osoby, na które nie zezwala NUOVA A.S.A.V.

W przypadku, ujawnienia wad produktu, w ciągu 5 lat od zakupu, tj. wady materiałowe lub produkcyjne, należy przelać urządzenie do producenta lub autoryzowanego serwisu na własny koszt, podając nazwisko, adres, datę, dowód sprzedaży oraz krótki opis zauważonych wad. N.A. według własnego uznania, dokona naprawy lub zastąpienia wadliwych produktów bez jakichkolwiek obciążeń przez nabywcę. Możliwe naprawy lub zmiany są zagwarantowane w sposób opisany powyżej do końca pierwotnego czasu gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i wymiany wadliwego produktu.

Nie ma żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Ponadto N.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wtórne lub inne szkody, nie ponosi kosztów i wydatków z wyjątkiem tych, które związane są bezpośrednio z naprawą lub wymianą jak opisano powyżej. Gwarancja nie obejmuje naprawy/wymiany części, które zużywają się podczas normalnej eksploatacji, (jak np., pojemniki, żarówki, bezpieczniki, narzędzia tnące itp.)

DYSTRYBUTOR:

HOLTRADE EKSPORT- IMPORT
ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno
tel./fax +48 22 750 40 70, 600 919 111
www.holtrade.pl

[Wpisz tekst]

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158